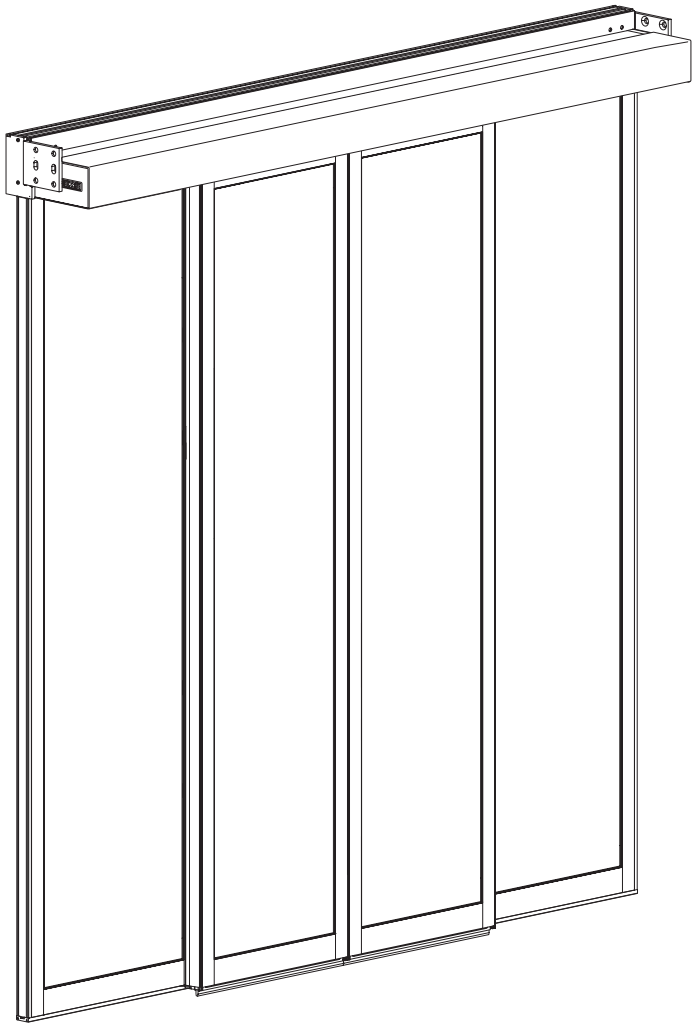


GCprofile Therm

DA Monteringsvejledning

187834-00

GEZE

Indholdsfortegnelse

1 Introduktion ... 3
1.1 Symboler og tegn ... 3
1.2 Revisioner og gyldighed ... 3
1.3 Produktansvar ... 3
1.4 Gældende dokumenter ... 3
1.5 Forkortelser ... 4

2 Grundlæggende sikkerhedshenvisninger ... 4
2.1 Anvendelse i overensstemmelse med bestemmelserne ... 4
2.2 Sikkerhedsanvisninger ... 4
2.3 Sikkerhedsbevidst arbejde ... 5
2.4 Miljøbevidst arbejde ... 5
2.5 Strukturforbindelse ... 5
2.6 Sikkerhedsanvisninger til transport og opbevaring ... 5
2.7 Kvalifikation ... 5

3 Om dette dokument ... 5
3.1 Oversigt ... 5
3.2 Kørende fløj uden sidedel ... 6
3.3 Kørende fløj med sidedel under styrtet ... 6
3.4 Kørende fløj med sidedel under bæreren uden ovenlys ... 6

4 Oversigt ... 7
4.1 Plantegninger ... 7
4.2 Værktøj og hjælpemidler ... 7
4.3 Drejemomenter ... 7
4.4 Forbrugsmaterialer ... 7

5 Leveringsomfang og fuldstændighed ... 7

6 Formontering på værkstedet ... 8
6.1 Formontering af bærere ... 8
6.2 Klargøring af enfløjet anlæg ... 9

7 Montering på stedet ... 9
7.1 Formontering af det gennemgående gulvstyr ... 9
7.1.1 Formontering af det gennemgående gulvstyr uden afvanding (valgfrit) ... 9
7.1.2 Formontering af gulvstyr med afvanding (valgfrit) ... 10
7.1.3 Vinklet gulvstyr ... 10
7.2 Montering af bærer med sidedel ... 11
7.2.1 Montering af afdækning ... 11
7.2.2 Montering af bærer ... 11
7.2.3 Montering af det valgfrie vinklede gulvstyr ... 13
7.2.4 Montering af sidedel ... 14
7.2.5 Bærernes fastgørelse ... 15
7.2.6 Montering af afdækning i gennemgangsområdet ... 15
7.2.7 Isætning af monteringsprofil bærer ... 17
7.3 Styrtmontering med sidedele ... 18
7.3.1 Monteringsposition ... 18
7.3.2 Montering af holdeprofilen ... 18
7.3.3 Montering af vægtilslutnings- og gulvtilslutningsprofilen ... 19
7.3.4 Drejning af sidedel ... 19
7.4 Skydedør, 1-fløjet ... 21
7.4.1 Væglisteprofilens montering ... 21

7.5 Montering af NSK-pakken på sidedelen 21
7.6 Montering af NSK-pakken på den bevægelige fløj 22

8 Rengøring 23

9 Afmontering 23

1 Introduktion

1.1 Symboler og tegn

Advarselshenvisninger
I denne vejledning anvendes advarselshenvisninger for at advare dig mod materielle skader og personskader.
- ▶ Læs og overhold altid disse advarsler.
- ▶ Følg alle foranstaltninger, der er mærket med advarselssymbol og advarselsord.

Advarsels-symbol	Advarselsord	Betydning
	**ADVARSEL**	Farer for personer Manglende overholdelse kan medføre alvorlige eller dødelige kvæstelser.

Symboler og tegn
For at tydeliggøre en korrekt betjening, er vigtige informationer og tekniske henvisninger fremhævet.

Symbol	Betydning
	betyder "vigtig henvisning". Informationer vedrørende undgåelse af materielle skader, til bedre forståelse eller til optimering af arbejdsprocesser.
	betyder "yderlig information"
▶	Symbol for en handling: Her skal du foretage dig noget. ▶ Overhold rækkefølgen ved flere handlingstrin.

1.2 Revisioner og gyldighed

Version 00: gælder for GCprofile Therm med drev ECdrive T2 og ECdrive T2-FR fra konstruktionsår 2019

1.3 Produktansvar

Iht. producentens ansvar for egne produkter, som er defineret i produktansvarsloven skal de i denne brochure indeholdte informationer (produktinformationer og formålsbestemt anvendelse, forkert brug, produktets ydeevne, produktets vedligeholdelse, informations- og undervisningspligter) overholdes. Ved manglende overholdelse bortfalder fabrikantens ansvar.

1.4 Gældende dokumenter

Art	Navn
Forarbejdningsdokumenter	Profiloversigt
Produktionsdokumenter	
Monteringsvejledning	Ovenlys
Monteringsvejledning	Profilsystem ramme og sidedel
Monteringsvejledning	Skydedørssystem

Ændringer i plantegningerne forbeholdes. Anvend kun den seneste udgave.

1.5 Forkortelser

HSK	Hovedlukkekant
NSK	Hjælpelukkekant
OKFF	Overkant færdigt gulv
DH	Gennemgangshøjde

2 Grundlæggende sikkerhedshenvisninger

2.1 Anvendelse i overensstemmelse med bestemmelserne

Skydedørssystemet anvendes til automatisk åbning og lukning af en gennemgang i bygningen
Skydedørssystemet må kun anvendes i vertikal monteringsposition og i tørre rum inden for det tilladte anvendelsesområde (se monterings- og servicevejledningen).

Skydedørssystemet er egnet til persontrafik i bygninger.
Skydedørssystemet er ikke bestemt til følgende anvendelser:
- til industriel brug
- til andre anvendelsesområder end persontrafik (f.eks. garageport)
- på bevægelige genstande som skibe

Skydedørssystemet må kun anvendes:
- i de funktioner, der er defineret af GEZE
- med komponenter, der er tilladt/godkendt af GEZE
- med den software, der er leveret af GEZE
- i de indbygningsvarianter/monteringsarter, der er dokumenteret af GEZE
- inden for det kontrollerede/tilladte anvendelsesområde (klima / temperatur / kapslingsklasse)

Enhver anden brug gælder som ikke formålsmæssig og medfører at alle ansvars- og garantikrav bortfalder.

2.2 Sikkerhedsanvisninger

- Foreskrevne monterings-, vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder skal udføres af sagkyndige, der er autoriseret af GEZE.
- Ved sikkerhedstekniske kontroller skal man følge de landespecifikke love og forskrifter.
- Ændringer på anlægget udført på eget initiativ medfører, at GEZEs ansvar for deraf følgende skader og godkendelsen til brug i flugt- og redningsveje bortfalder.
- Ved kombination med fremmede fabrikater afviser GEZE ethvert ansvar.
- Brug også kun originale GEZE-reservedele til reparation og vedligeholdelse.
- Iht. maskindirektiv 2006/42/EF skal der gennemføres en risikoanalyse inden ibrugtagning af døranlægget og dette skal mærkes iht. CE-mærkningsdirektiv 93/68/EØF.
- Følg den nyeste version af direktiver, standarder og landespecifikke forskrifter, især:
  - DIN 18650: 2010-06 „Låse og byggebeslag – Automatiske dørsystemer“
  - VDE 0100, Teil 610: 2004 -04 „Opførelse af stærkstrømsanlæg med netspændinger på op til 1000 V“
  - DS/EN 16005: 2013 -01 „Maskinel betjente døre; brugssikkerhed; krav og testmetoder“
  - DS/EN 60335-1 2012-10 „Sikkerhed for elektriske apparater til husholdningsbrug og lignende formål - del 1: Generelle krav (IEC 60335-1: 2010, modificeret) tysk udgave EN 60335-1: 2012
  - DIN EN 60335-2-103 2016-05 „Sikkerhed for elektriske apparater til husholdningsbrug og lignende formål - del 2 -103: Særlige krav til drev til porte, døre og vinduer" (IEC 60335-2-103: 2006, modificeret + A1: 2010, modificeret) tysk udgave EN 60335-2-103: 2015



Produktet skal indbygges eller monteres således at man garanterer en uproblematisk adgang til produktet ved eventuelle reparationer og/eller vedligeholdelser med en forholdsmæssig lavere kraftanstrengelse og så eventuelle omkostninger for afmontering ikke står i misforhold til produktets værdi.

2.3 Sikkerhedsbevidst arbejde

- Arbejdspladsen skal sikres mod adgang for uvedkommende.
- Vær opmærksom på svingområdet for lange anlægsdele.
- Arbejder med en høj sikkerhedsrisiko (f.eks. montering af døråbneren, kåbe eller dørfløjen) må aldrig udføres alene.
- Anbring sikkerhedsmærkater på glasdøre.
- Fare for kvæstelser på grund af manglende sikring af klemnings-, stød- skære- og indtrækssteder!
- Fare for kvæstelser grundet ituslået glas!
- Fare for kvæstelser pga. skarpe kanter på drevet!
- Fare for kvæstelser grundet frit bevægelige dele under monteringen!

2.4 Miljøbevidst arbejde

Ved bortskaffelse af døranlægget skal man adskille de forskellige materialer og indlevere dem på genbrugspladsen.

2.5 Strukturforbindelse

Strukturforbindelsen skal udføres iht. den aktuelle version af "Vejledning til planlægning og gennemførelse af montering af vinduer og facadedøre for nybyggeri og modernisering".

2.6 Sikkerhedsanvisninger til transport og opbevaring

- ▶ Må ikke kastes, må ikke falde ned.
- ▶ Undgå hårde stød.
- Opbevaringstemperaturer på under –30 °C og over +60 °C kan føre til skader på enheden.
- Skal beskyttes mod fugt.
- ▶ Brug særlige glastransportanordninger for at transportere glaselementer (f.eks. A-stel)
- ▶ Adskil flere ruder på et stel eller ved opbevaring via mellemlag (f. eks.korkplader, papir, polysnor).
- ▶ Glasset må kun opbevares stående på plan og bæredygtig undergrund. Anvendt egnet materiale som underlag (f.eks. trælister).
- ▶ Vær ved isolerglas opmærksom på at det over hele elementets tykkelse strå på mindst 2 underlag.
- Sikkerhedsanordninger ved opbevaring og transport må ikke medføre en beskadigelse af glasset eller ved isolerglas af kantforbindelsen, og de skal monteres bredt på rudeoverfladen.
- Som opbevaringssted egner sig tørre, velventilerede, lukkede vejr- og UV-beskyttede rum.

2.7 Kvalifikation

GEZE-skydedørsdrevet må kun monteres af sagkyndige, der er autoriseret af GEZE.


3 Om dette dokument

3.1 Oversigt


Denne vejledning beskriver montering af profilsystemet GCprofile Therm 1-fløjet eller 2-fløjet i et automatisk skydedørssystem. Der beskrives formontering/montering af de kørende fløje, sidedelene under styrtet og bærerne med sidedelene under bæreren.

3.2 Kørende fløj uden sidedel

Set forfra

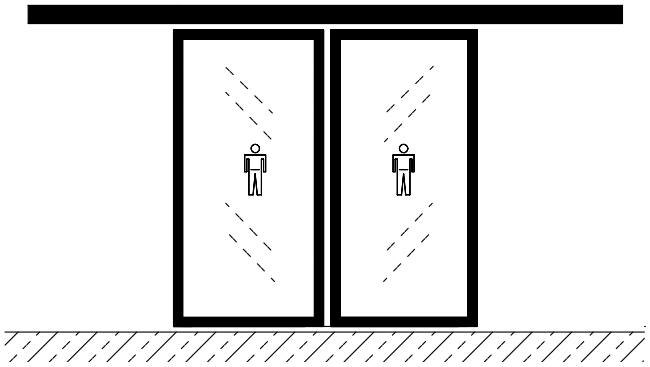


Set fra siden

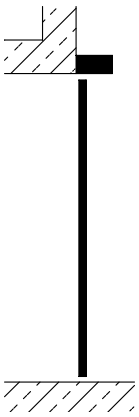


3.3 Kørende fløj med sidedel under styrtet

Set forfra

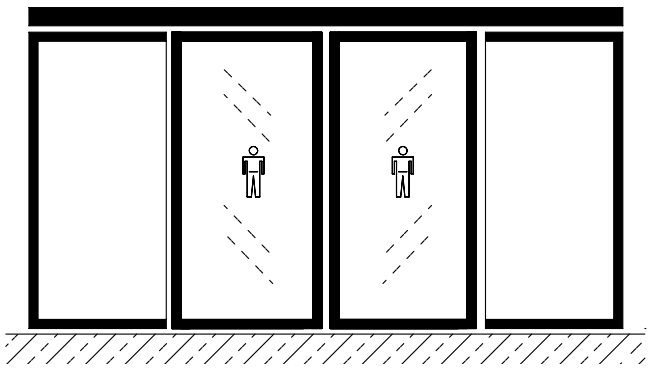


Set fra siden

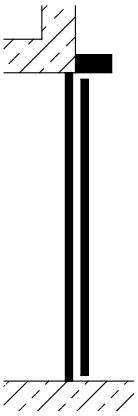


3.4 Kørende fløj med sidedel under bæreren uden ovenlys

Set forfra

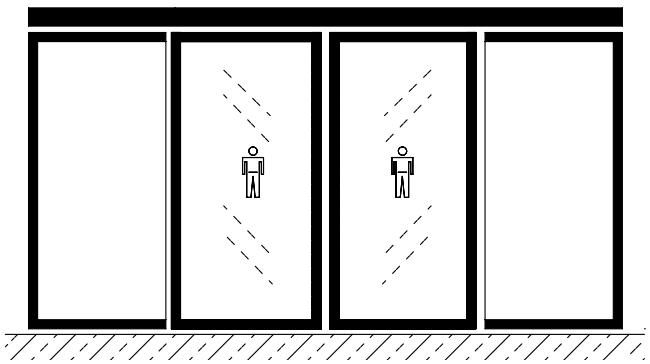

Set fra siden

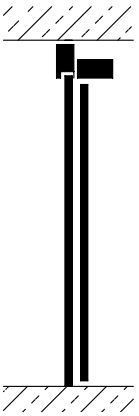

4 Oversigt

4.1 Plantegninger

Tegnings-nr.	Art	Navn
70518-ep100	Indbygningsplan	Vægmontering, 2 fløje
70518-ep101	Indbygningsplan	Bærer og sidedele, 2 fløje
70518-ep102	Indbygningsplan	Bærer og sidedel og ovenlys, 2 fløje
70518-ep103	Indbygningsplan	Sidedel under styrt, 2 fløje
70518-ep104	Indbygningsplan	Stolpe-rigel-facade , 2 fløje
70518-ep110	Indbygningsplan	Vægmontering, 1 fløj
70518-ep111	Indbygningsplan	Bærer og sidedele, 1 fløj
70518-ep112	Indbygningsplan	Bærer og sidedel og ovenlys, 1 fløj
70518-ep113	Indbygningsplan	Sidedel under styrt, 1 fløj
70518-ep150	Indbygningsplan	Vinklet gulvstyr
70518-ep151	Indbygningsplan	Gennemgående gulvstyr
70518-ep152	Indbygningsplan	gennemgående gulvstyr med afvanding
70518-ep160	Indbygningsplan	Vinklet gulvstyr med gulvlås

Ændringer i plantegningerne forbeholdes. Anvend kun den seneste udgave.

4.2 Værktøj og hjælpemidler

Værktøj	Størrelse/antal/anvendelse
Monteringsbukke, 2stk	
A-stel	
Spændestrop	
Vakuum-sugekop	
Vaterpas/lod/krydslinjelaser	
Målebånd	5 m eller 10 m
Torx-skruetrækker	
Sidesnitstempel	
Gummi-/plasthammer	
Blyant	

4.3 Drejemomenter

Omdrejningsmomenterne er angivet ved de pågældende arbejdsskridt.

4.4 Forbrugsmaterialer

Forbrugsmateriale	Anvendelse/art/mat.nr.
Afstandsklodser	
Fugesilikone	


5 Leveringsomfang og fuldstændighed

▶ Åbn emballageenhederne, og kontrollér dem for fuldstændighed vha. følgesedlen..

6 Formontering på værkstedet


6.1 Formontering af bærere

- ▶ Monter monteringsvinklen (1) på bæreren (3) med skruer gennem skruehullerne (2) (øverste skruehuller).

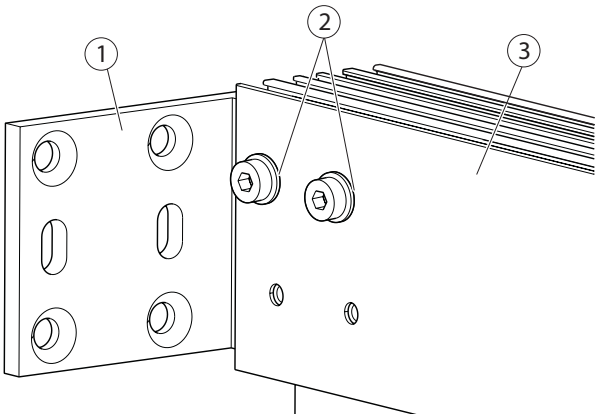


- ▶ Monter køreskinnen (5) (uden moduler) på bæreren (3) med skruer gennem skruehuller (6) med monteringsvinklen (1).
- ▶ Justér køreskinnen (5), og bor monteringshuller (4).

Monteringshullernes antal afhænger af køreskinnens længde (5).

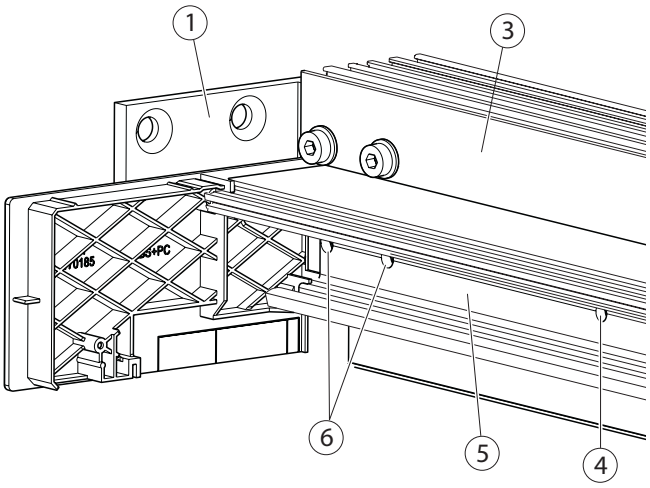


- ▶ Afmonter køreskinnen.
- ▶ Sæt nittemøtrikkerne M8 ind i monteringsboringerne (4) på bæreren.

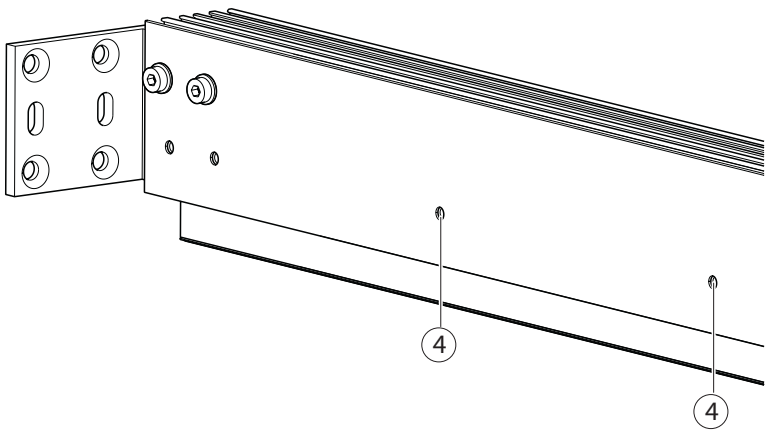

6.2 Klargøring af enfløjet anlæg

- Sav et hul i sidepladen ved hovedlukkekanten iht. Tegningen i siden.

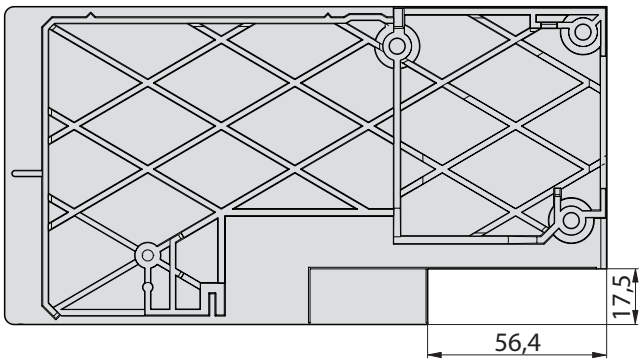


vist venstrelukkende

7 Montering på stedet


7.1 Formontering af det gennemgående gulvstyr

7.1.1 Formontering af det gennemgående gulvstyr uden afvanding (valgfrit)


- Påfør tætningsmassen (3) på gulvstyrets forside (2).
- Skru afdækninger (1) på gulvstyret (2).

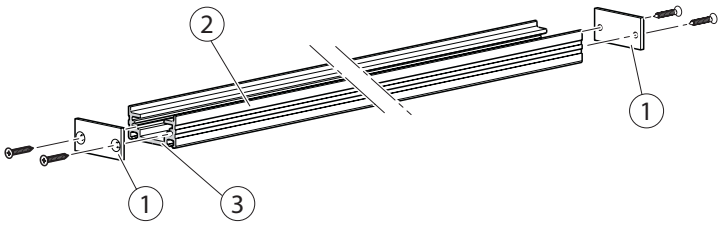

- Sæt gulvstyret (2) ind i gulvet og fastgør det.
- Tætn boringer.
- Støb gulvstyret vandtæt ind.

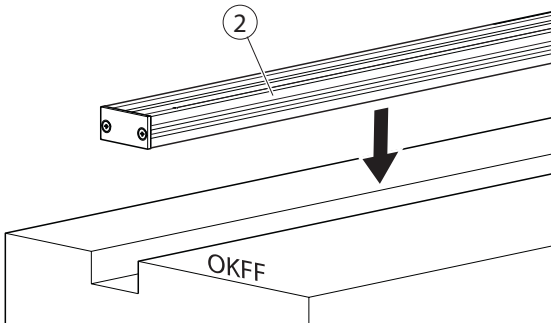


- Sæt gulvstyret indvendigt (4) således ind i gulvstyret udvendigt (6), at gevindstifterne (5) peger indad.
- Indstil afstanden af gulvstyret indvendigt (4) til gulvstyret udvendigt (6) med gevindstifterne (5) (tilspændingsmoment 3 Nm).
- Efter endelig positionering af gulvstyret indvendigt (4) klæbes noterne med tætningsmasse (3).

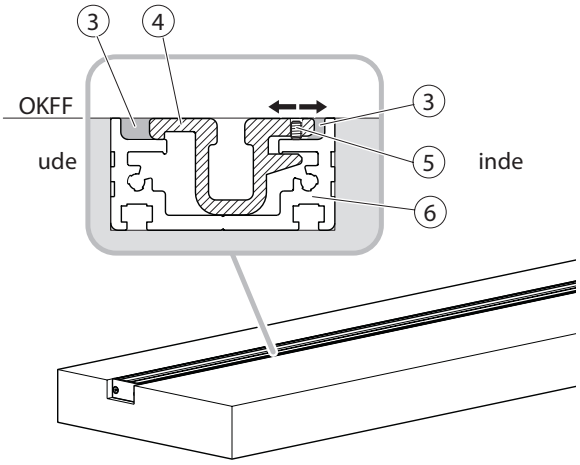


7.1.2 Formontering af gulvstyr med afvanding (valgfrit)

- Påfør tætningsmassen (3) på gulvstyrets forside (2).
- Skru afvandingsstudsen (1) på gulvstyret (2). Sæt gulvstyret (2) ind i gulvet.
- Skub afvandingsstudsen (1) i afløbsrørene på stedet (indv. diameter 32).
- Fastgør gulvstyret.
- Tætn boringer.
- Støb gulvstyret vandtæt ind.

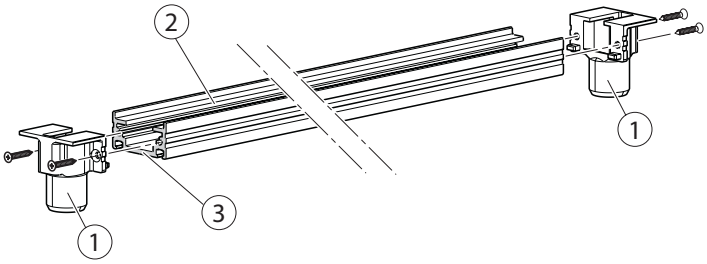

- Sæt gulvstyret indvendigt (4) således ind i gulvstyret udvendigt (6), at gevindstifterne (5) peger indad.
- Indstil afstanden af gulvstyret indvendigt (4) til gulvstyret udvendigt (6) med gevindstifterne (5) (tilspændingsmoment 3 Nm).
- Efter endelig positionering af gulvstyret indvendigt (4) klæbes noterne med tætningsmasse (3).

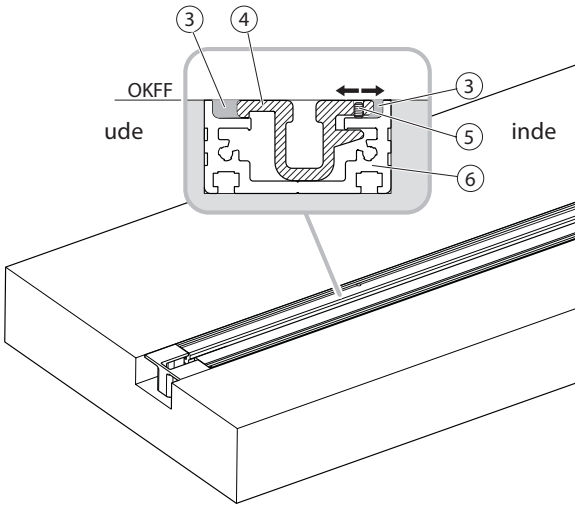


7.1.3 Vinklet gulvstyr

Det vinklede gulvstyr monteres først efter at tilslutningsprofiler er fastgjort, se kapitel 7.2.3.

7.2 Montering af bærer med sidedel

7.2.1 Montering af afdækning

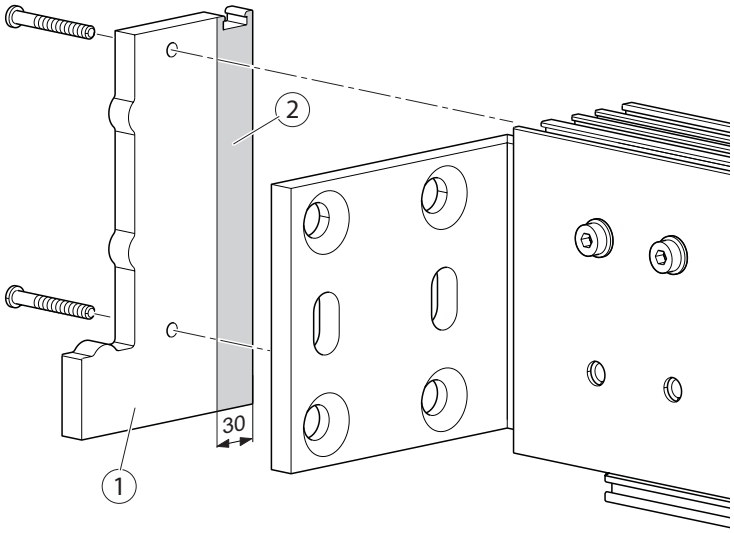



- Kom tætningsmasse på afdækningspladen (1) i det markerede område (2).
- Montér afdækningen (1) på bæreren med 2 skruer.


7.2.2 Montering af bærer

Via langhullerne (3) fikseres bæreren i en forhøjet position og sænkes senere ned på sidedelen.

- Fastgør bæreren (2) med monteringsvinklen (1) på langhuller (3) i væggen iht. indbygningsplan.
- Klods monteringsvinklen op passende til væggen og bæredygtigt..

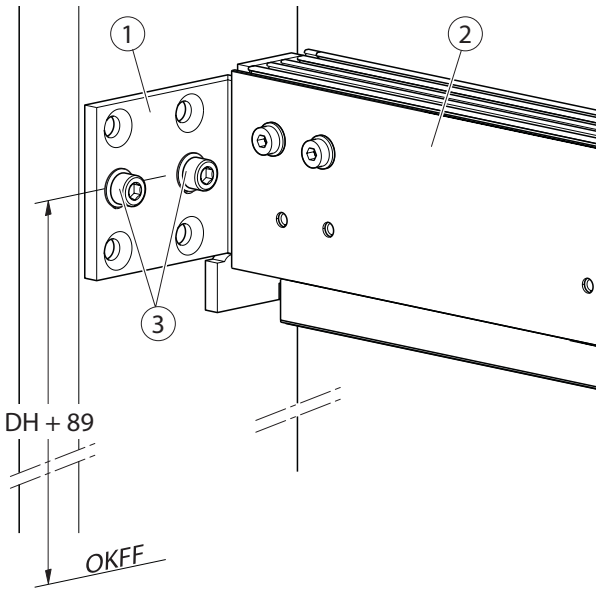


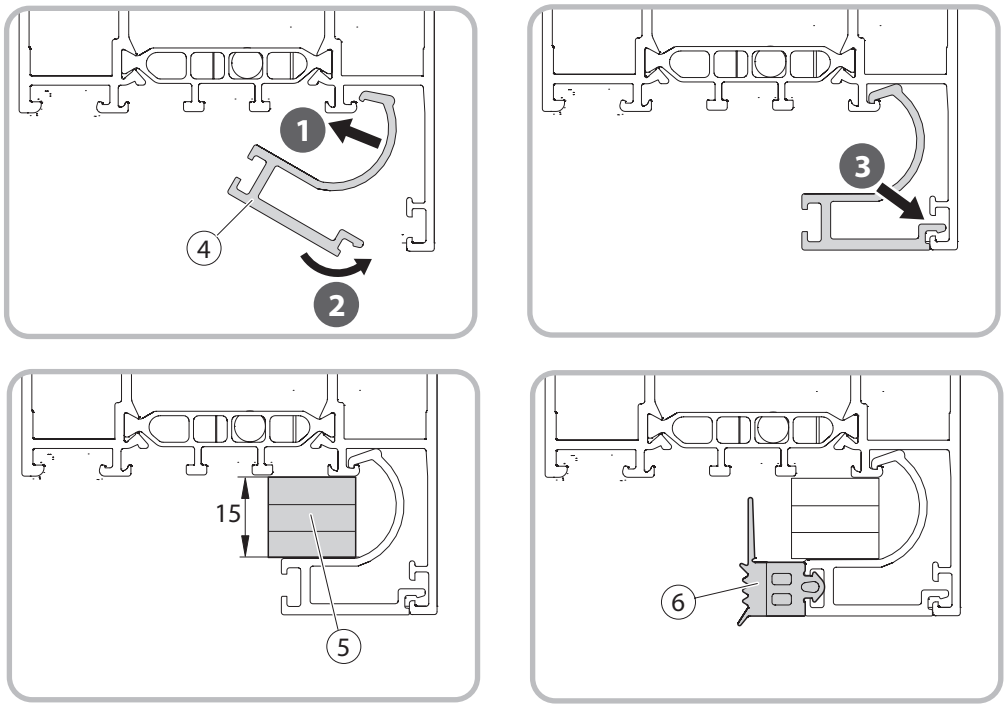

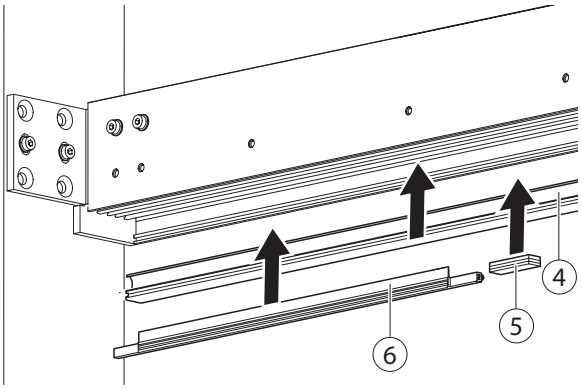


- Indfør falsreduceringsprofilen (4) skråt og hægt det ind foroven ❶.
- Vip falsreduceringsprofilen(4) ind ❷ og klips den ind forneden ❸.
- Skal i gennemgangsområdet med klodser 15 mm (5).
- Montér tætning på sidedelen (6) med udklinkning iht. tegning.

- Montér monteringsdele glasliste (7) ii området omkring sidedelene i regelmæssige afstande (≤300 mm).

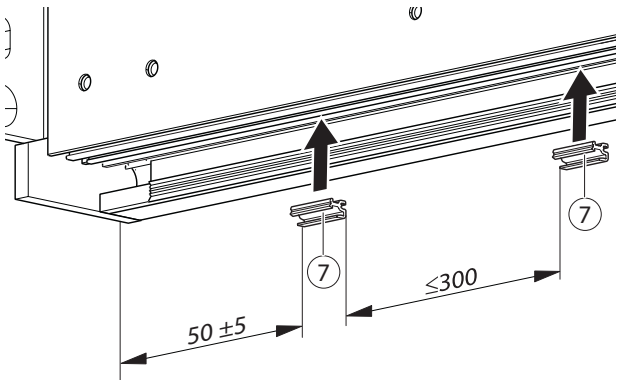


▶ Montér vægtilslutningsprofilen (1) og gulvtilslutningsprofilen (2) iht. EP-tegning.
Skrueafstand < 400 mm.

- Tilslutningsprofiler skal klodses passende, bæredygtigt og tæt (se kapitel 2.5).

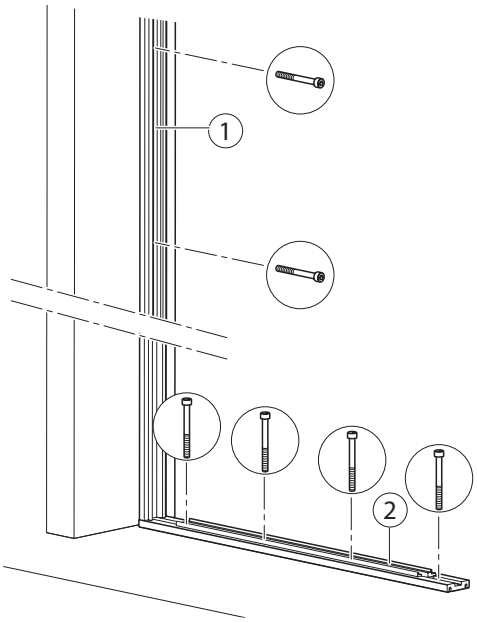

7.2.3 Montering af det valgfrie vinklede gulvstyr

▶ Skru det vinklede gulvstyr (2) fast med 2 forsænkede skruer DIN 7991 M5×12 (1) fast (tilspændingsmoment 6 Nm).

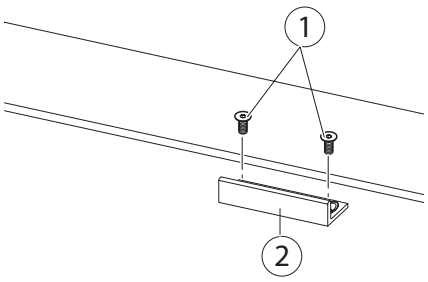


7.2.4 Montering af sidedel


- Sæt sidedelen (3) på gulvtilslutningsprofilen ❶, vip indad ❷, og skub den til vægtilslutningsprofilen ❸.

Vægtilslutningen skal over hele højden gribe helt ind i sidedelens rammeprofil.

- Kontroller gennemgangens åbningsvidder og ret vinkel.
- Tætn fugerne mellem sidedelprofilen og vægtilslutningsprofilen udvendigt med tætningsmasse.

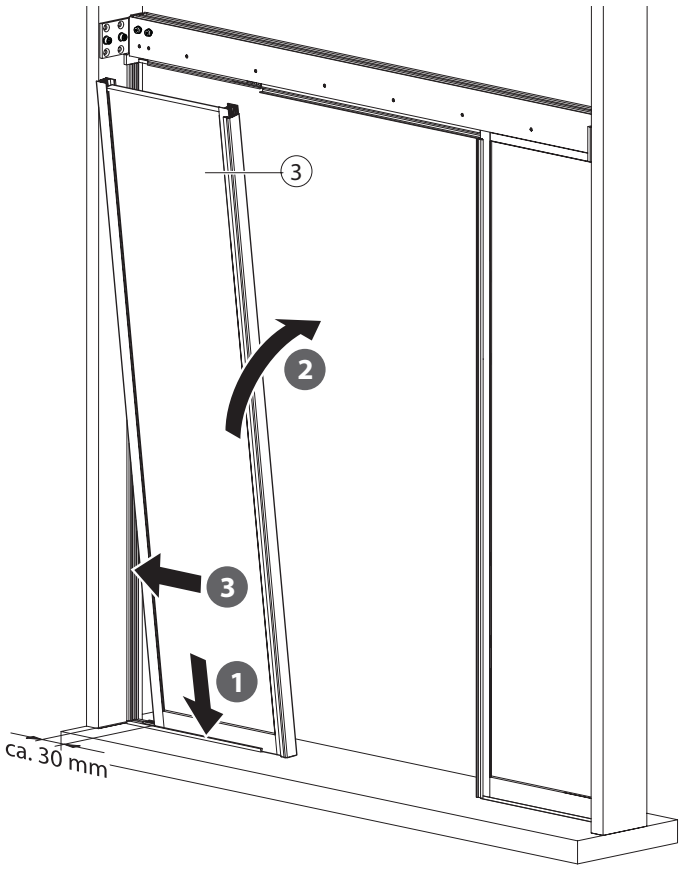


- Sæt glaslisteprofilen (4) skråt ind i glaslisternes fastgørelse, og få den til at gå i indgreb ved at dreje..

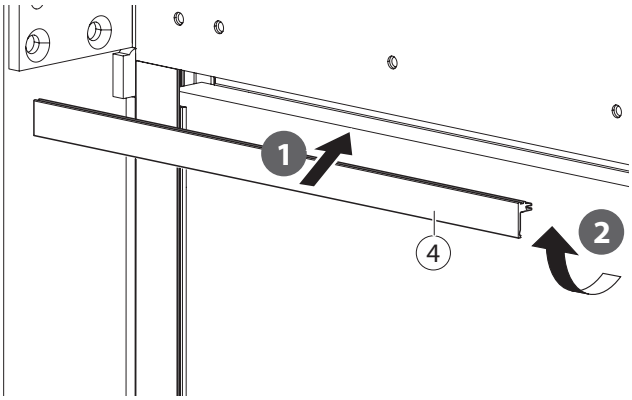


7.2.5 Bærernes fastgørelse

- Løsn skruerne (4), og sænk bæreren (1) på sidedelen (3).
- Indstil bærerene i højden via langhullerne
- Juster monteringsvinklen vandret.
- Spænd skruerne (4).
- Monter stiktætningen.
- Rids de fire monteringshullerne (5), og bor dem.
- Fastgør bæreren med 4 forsænkede skruer M10 (afhængig af undergrunden).

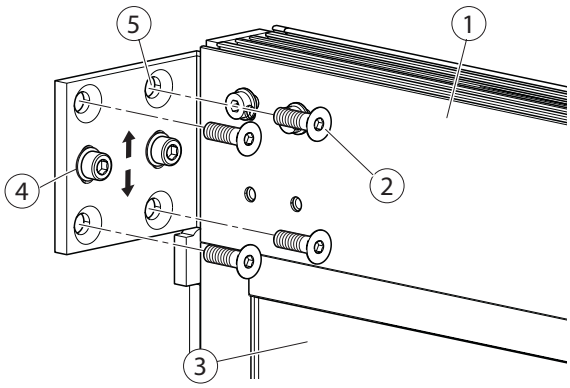


- Kontrollér falsreduceringsprofilenl (7) for korrekt placering.
- Fjern klodserne 15 mm (6) ud af falsreduceringsprofilen (7) i gennemgangsområdet.

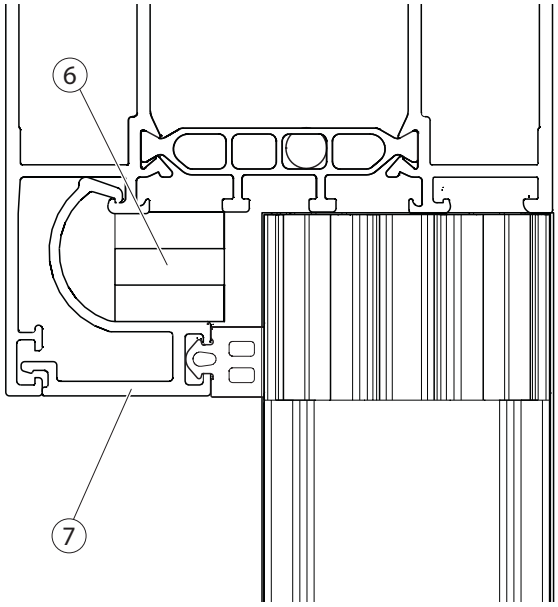


7.2.6 Montering af afdækning i gennemgangsområdet


Klargøring af monteringsprofil gennemgang

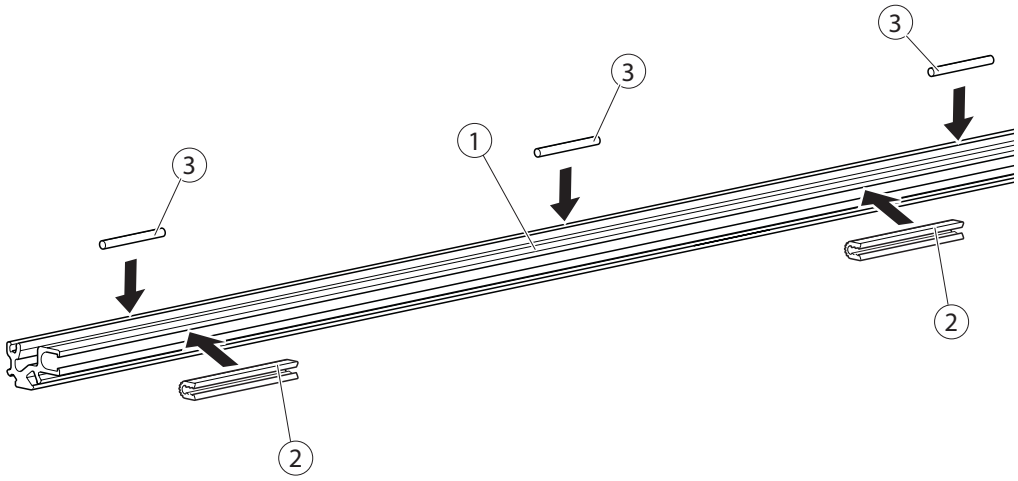


- Montér afstandsstykker på indersiden (2) i monteringsprofilen (1) i en afstand på ca.. 500 mm.
- Isæt snor (3) i en afstand på ca. 500 mm.

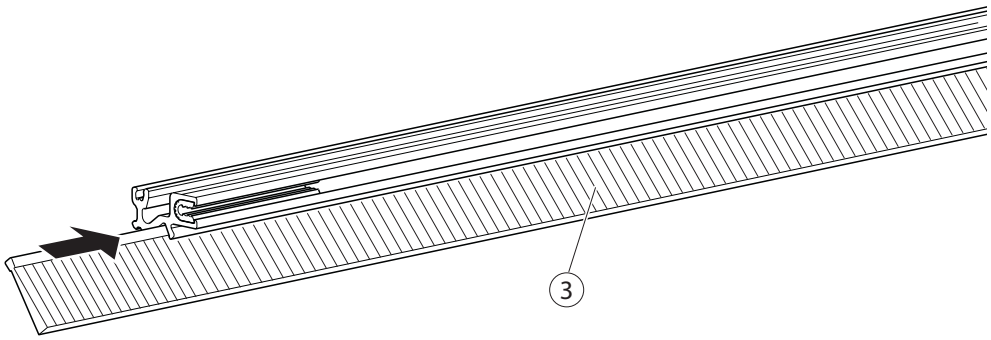

- Skub stribebørsten (3) i. Lad den stå ca. 2 cm ud.

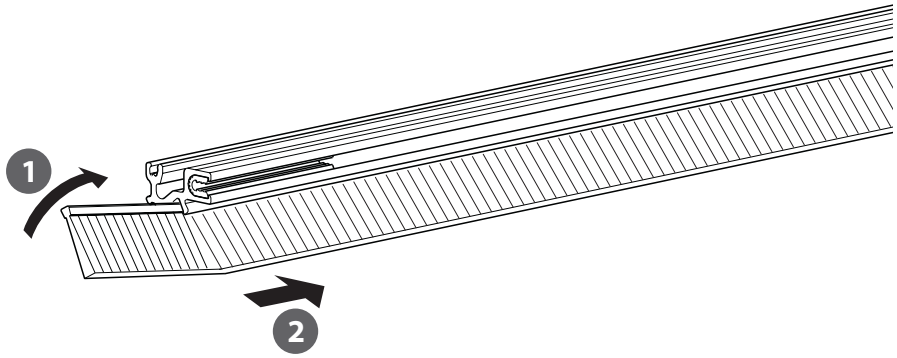


- Knæk den udstående ende let.
- Skub stribebørsten i, så den flugter.

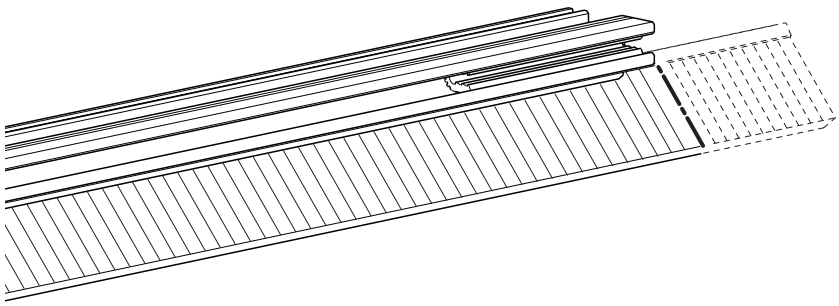

- På den anden side af monteringsprofilen skæres stribebørsten af, så den flugter..

7.2.7 Isætning af monteringsprofil bærer

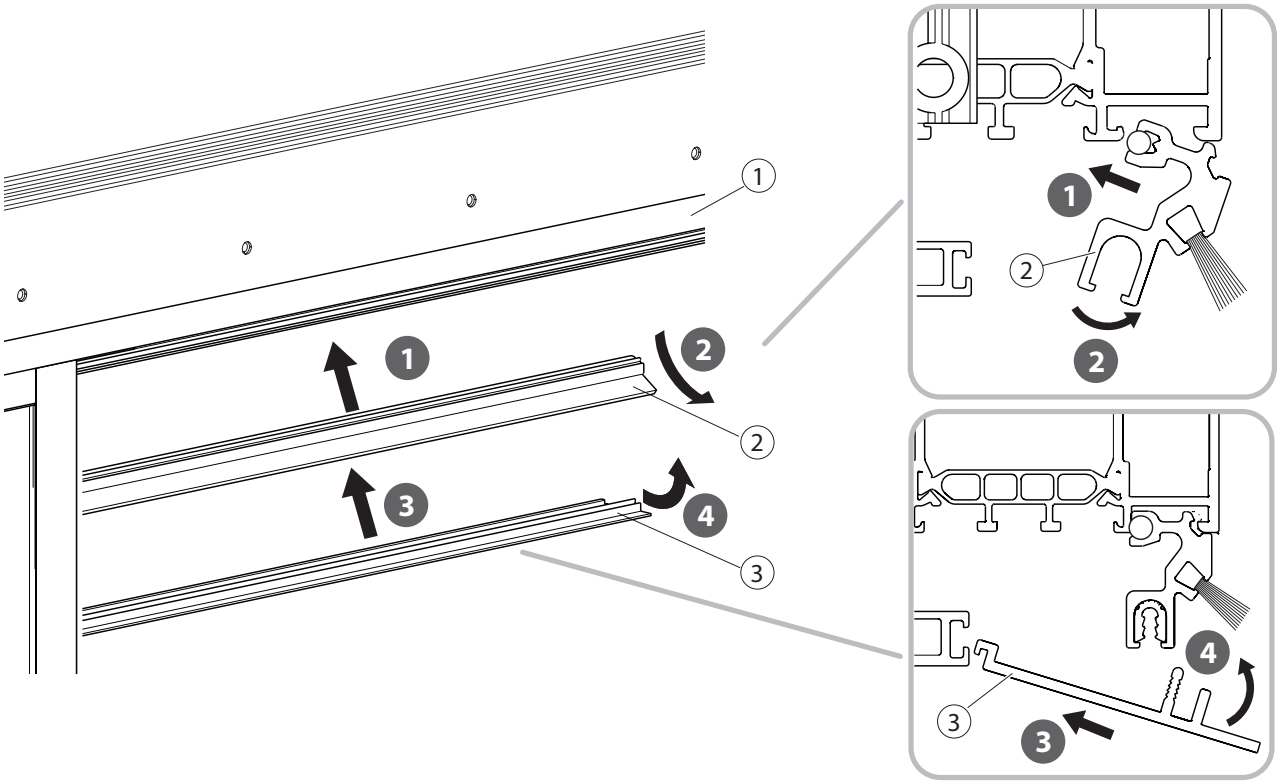


- Sæt den færdige monteringsprofil (se kapitel 7.2.6) nederst i bæreren (1) på med noten i snorstykkerne ❶ og drej den ❷.
- Sæt afdækningen i gennemgangen (3) på falsprofilen ❸ og pres den opad ind i monteringsprofilen ❹.

7.3 Styrtmontering med sidedele

7.3.1 Monteringsposition


Vær opmærksom på korrekt positionering ved montering af sidedelen:
- Monteringsskruen sidedel (1) befinder sig øverst på indersiden.

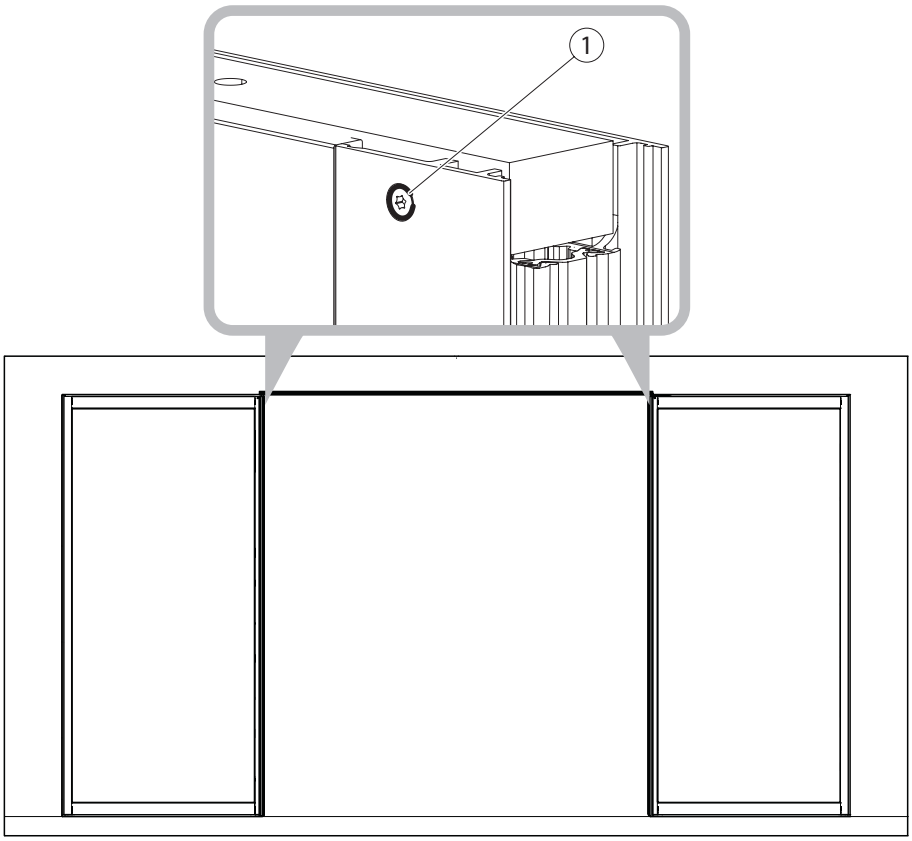

7.3.2 Montering af holdeprofilen

- Monter holdeprofilen (3) (tilspændingsmoment > 5 Nm, afhængig af undergrunden og skruetype).

Skrueafstand < 400 mm.

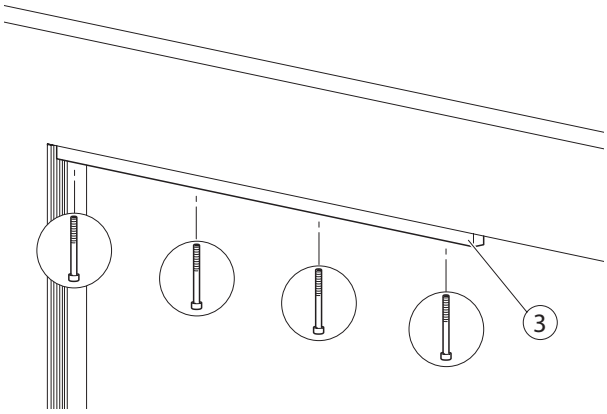


7.3.3 Montering af vægtilslutnings- og gulvtilslutningsprofilen

- ▶ Montér vægtilslutningsprofilen (1) og gulvtilslutningsprofilen (2) iht. EP-tegning.

- ▫ Tilslutningsprofiler skal klodses passende, bæredygtigt og tæt (se kapitel 2.5).

Skrueafstand < 400 mm.

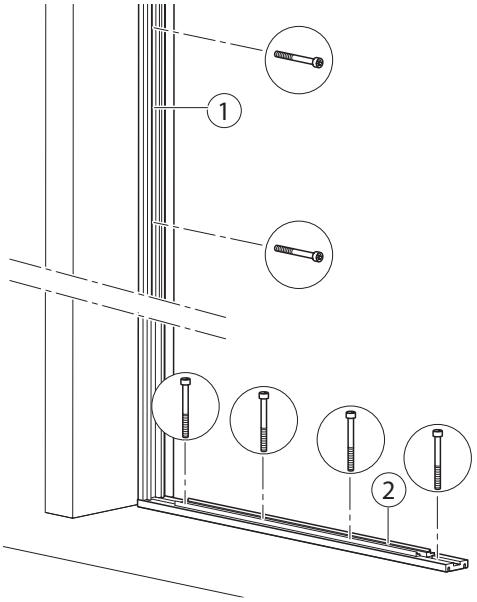


7.3.4 Drejning af sidedel


- ▶ Før den monterede sidedel foroven ind ca 30 mm ved siden af væggen ❶.
- ▶ Drej sidedelen i forneden ❷.
- ▶ Sænk ned på tilslutningsprofilen ❸.
- ▶ Skub sidedelen ind i vægtilslutningsprofilen helt ind til væggen ❹.

Vægtilslutningen skal over hele højden gribe helt ind i sidedelens rammeprofil.


- ▶ Kontroller gennemgangens åbningsvidder og ret vinkel.
- ▶ Tætn fugerne mellem sidedelprofilen og vægtilslutningsprofilen udvendigt med tætningsmasse.

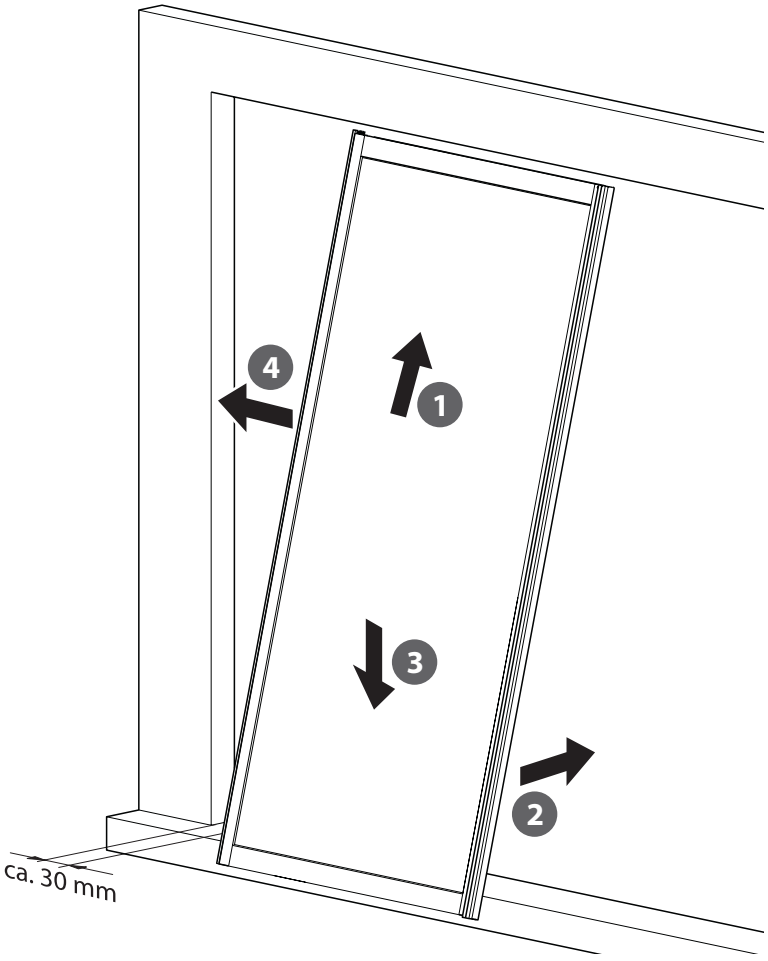

- Bor boringen Ø 2 mm for holde-skruen.
- Skru holdeskruen for sidedelen (1) ind (tilspændingsmoment 2 Nm).

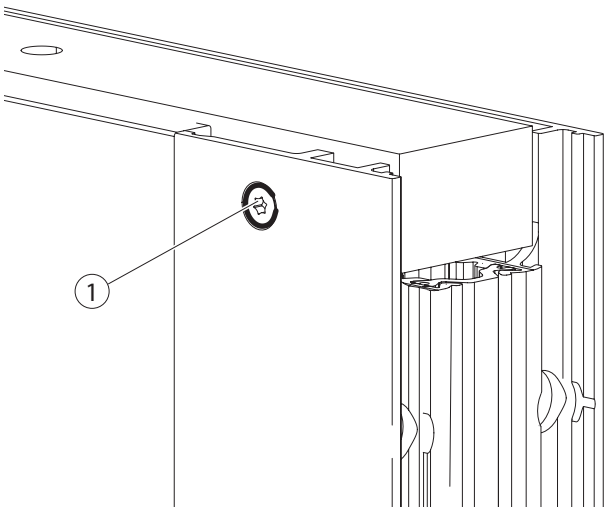

- Skub stribebørsten (2) gennemgangsområde ind i børsteholdeprofilen.
- For at fiksere stribebørsten skal enden (3) bøjes leidt med en tang.
- Montér børsteholderen med børsten direkte over gennemgangsområdet, se EP-tegning.

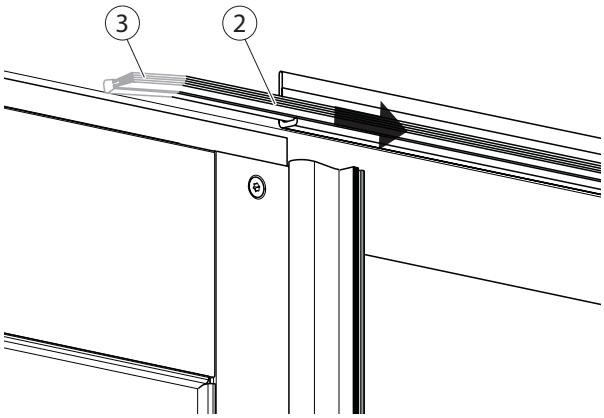

- Hvis der ikke skal monteres et ovenlysvindue:
- Montér drevet for skydedør ECdrive T2 iht. monteringsvejledning ECdrive T2 montieren.

- Hvis der skal monteres et ovenlysvindue:
- Montér ovenlyset iht monteringsvejledning „GCprofile Therm - Profilsystem ovenlys“.


7.4 Skydedør, 1-fløjet

7.4.1 Væglisteprofilens montering

Forudsætninger:
- Dørfløje er monteret og justeret.
- Afstande er indstillet.

▶ Skru væglisteprofilen (1) fast.
▶ Tryk HSK-tætningsprofil (2) ind.


Væglisteprofilen (1) skal klodses passende, bæredygtigt og tæt (se kapitel l2.5).

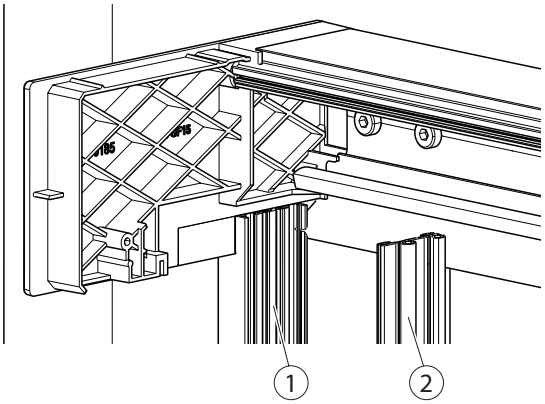

7.5 Montering af NSK-pakken på sidedelen

NSK-pakken må ikke bøjes eller knækkes.

▶ Sæt NSK-pakken sidedel (1) således ind, at det står 5 mm over forneden.

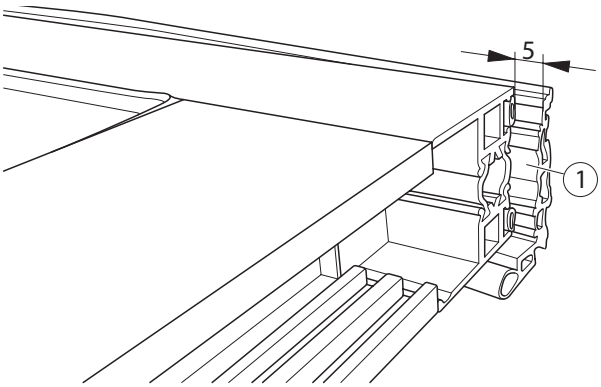


7.6 Montering af NSK-pakken på den bevægelige fløj


NSK-pakken må ikke bøjes eller knækkes.

- Sæt NSK-pakken således ind på den bevægelige fløjs NSK-profil (4), at NSK-pakningen (2) står 7 mm over forneden

Alu-afdækningensprofilen (3) ender med aluprofilens underkant på den bevægelige fløj (4).

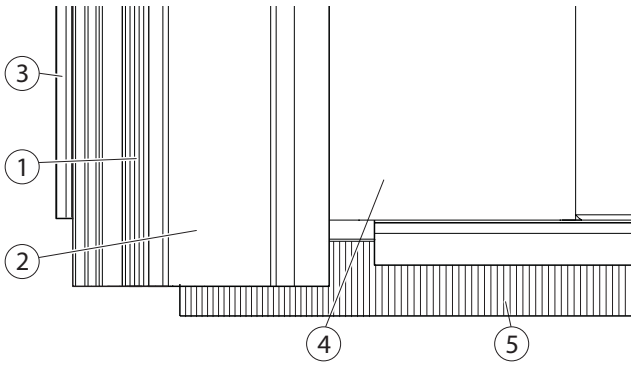

1 Stribebørste
2 NSK-tætning
3 Alu-afdækningsprofil
4 Bevægelig fløj
5 Stribebørste gulvstyreliste

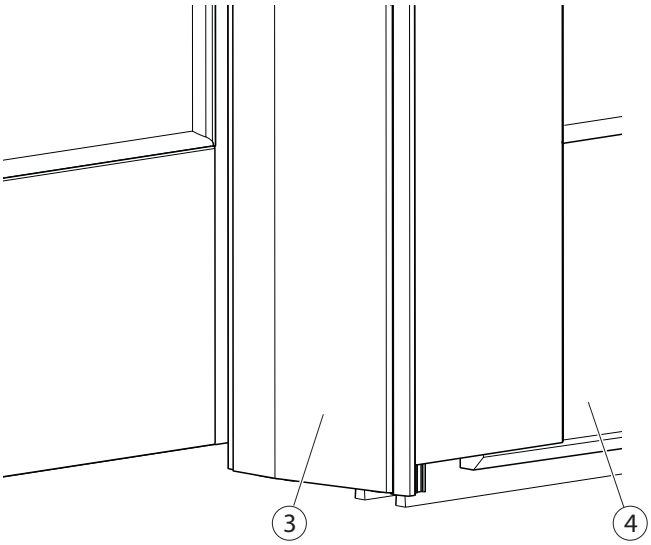

8 Rengøring

Hvad skal rengøres?	Hvordan skal der rengøres?
Glasflader	Afvaskes med koldt eddikevand, og tørres.
Rustfrie overflader	Tør af med en ikke-ridsende klud.
Lakerede overflader	Vask af med vand og sæbe.
Elokserede overflader	Tør af med ikke-alkalisk brun sæbe (pH-Wert 5,5 … 7).
Overflader af kunststof	Tør af med vand og et mildt opvaskemiddel
EPDM-pakninger	Tør af med vand og et mildt opvaskemiddel

9 Afmontering

ADVARSEL!
Livsfare på grund af elektrisk stød!
- Det elektriske anlæg (230/115 V) må kun tilsluttes og frakobles af en autoriseret elektriker.
- Nettilslutning og kontrollen af jordforbindelse skal gennemføres i overensstemmelse med VDE 0100 Del 610.

FORSIGTIG!
Fare for kvæstelser!
Personer kan kvæstes når afskærmningen svinges.
- Håndtér altid afskærmningen med to mand ved længder over 4 m.

FORSIGTIG!
Fare for kvæstelser ved sammenstød og klemning!
- Sørg for at sikre dørfløjen mod utilsigtet bevægelse.
- Træk batterierne ud.

Demontagen foregår i omvendt rækkefølge af monteringen.

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Tel. +49 (0) 7152 203 594
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Tel. +49 (0) 7152 203 6770
E-Mail: duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria
GEZE Austria
E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States
GEZE GmbH Baltic States office
E-Mail: office-latvia@geze.com
www.geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be
www.geze.nl

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade
E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Hungary
GEZE Hungary Kft.
E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info@geze.es
www.geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy
GEZE Italia S.r.l
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l
E-Mail: roma@geze.biz
www.geze.it

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania
GEZE Romania S.R.L.
E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia
OOO GEZE RUS
E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa
GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine
LLC GEZE Ukraine
E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany

Tel.: 0049 7152 203 0
Fax.: 0049 7152 203 310
www.geze.com

Der Maßstab DIN ISO 9001 unseres Handelns