

Slimdrive
SL NT
SL NT-FR

Montagevejledning

Fritbærende bæreskinne

GEZE

Indholdsfortegnelse



1	Symboler og indikationsmidler.....	3
1.1	Gyldighed.....	3
1.2	Produktansvar.....	3
2	Sikkerhedsinformationer.....	4
3	Oversigt.....	5
3.1	Oversigter.....	5
3.2	Værktøj.....	5
3.3	Profiltværsnit.....	5
3.4	Opbygning.....	6
3.5	Sideplader.....	7
4	Montage.....	8
4.1	Forberedelse på stedet.....	8
4.2	Forberedende montagearbejder.....	8
4.3	Forberedelse af den fritbærende bæreskinne.....	8
4.4	Fritbærende montage.....	9
4.5	Vægmontage med sidedele foran væggen.....	10
4.6	Montage af sidedele.....	11
5	Demontage.....	14

1 Symboler og indikationsmidler

Advarselsinformationer



I denne vejledning anvendes der advarselsinformationer for at advare dig mod ting- og personskader.

- ▶ Læs og følg disse advarselsinformationer.
- ▶ Følg alle foranstaltninger, som er mærket med et advarselssymbol og advarselsord.

Advarsels-symbol	Advarselsord	Betydning
	ADVARSEL	Fare for personer. Ignorering kan medføre død eller alvorlige kvæstelser.
	FORSIGTIG	Fare for personer. Ignorering af medføre lette kvæstelser.
-	FORSIGTIG	Informationer vedrørende undgåelse af tingskader, til bedre forståelse eller til optimering af arbejdsprocesser.

Andre symboler og indikationsmidler

For at tydeliggøre den korrekte betjening, er vigtige informationer og tekniske informationer særligt fremhævet.

Symbol	Betydning
	betyder „Vigtig information“
	betyder „Yderligere information“
▶	Symbol til en handling: Her skal du handle. ▶ Overhold rækkefølgen ved flere handlingsskridt.

1.1 Gyldighed

Gyldig for apparater fra fabrikationsår 06/09

1.2 Produktansvar

Iht. producentens ansvar for hans produkter, som er defineret i produktansvarsloven skal de i denne brochure indeholdte informationer (produktinformationer og formålsbestemt anvendelse, fejlagtig brug, produktets ydeevne, produktets vedligeholdelse, informations- og instruktionspligter) overholdes. En ignorering fritager producenten fra hans ansvar.

2 Sikkerhedsinformationer

Generelt

Forskrevne montage, vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder skal udføres af sagkyndige, som er autoriseret af GEZE.

Ved sikkerhedstekniske kontroller skal den landespecifikke lovgivning og forskrifter overholdes.

Egenmægtige ændringer på anlægget udelukker ethvert ansvar fra GEZE for deraf resulterende skader.

Ved kombination med fremmede fabrikater overtager GEZE intet ansvar.

Til alle arbejder må der kun anvendes originale GEZE-dele.

Tilslutningen til strømnettet skal foretages af en elektriker. Nettilslutning og kontrol af beskyttelsesleder skal gennemføres iht. VDE 0100 del 610.

Iht. maskindirektiv 2006/42/EF skal der gennemføres en risikoanalyse inden ibrugtagning af dør anlægget og dette skal mærkes iht. CE-mærkningsdirektiv 93/68/EØF.

Overhold den nyeste version af retningslinjer, standarder og landespecifikke bestemmelser, især:

- ASR A1.7 „Retningslinjer for døre og porte“
- VDE 0100, del 610 „Oprettelse af stærkstrømsanlæg med mærkespændinger op til 1000 V“
- AutSchR „retningslinje om automatiske vinduer, døre, porte“
- Ulykkesforebyggelsesforskrifter, især BGV A1 „Generelle forskrifter“ og BGV A2 „Elektriske anlæg og driftsmidler“
- DIN EN 60335-2-103 „Sikkerhed for elektriske apparater til husholdningsbrug og lignende formål; særlige krav til drev, til porte, døre og vinduer“

Sikkerhedsbevidst arbejde

Arbejdspladsen skal sikres mod uautoriseret adgang.

Vær opmærksom på lange deles svingområde.

Arbejder med høj sikkerhedsrisiko (f.eks. montering af drev, afdækning eller dør) må aldrig udføres alene.

Sørg for, at afdækning/drevbeklædninger ikke kan falde ned.

Fare for kvæstelser når drevet er åbnet. Hår, tøj, kabler osv. kan trækkes ind i roterende dele!

Fare for kvæstelser pga. ikke-sikrede klemme-, stød-, skære- og indtrækssteder!

Fare for kvæstelser pga. glasbrud!

Fare for kvæstelser pga. skarpe kanter i drevet!

Fare for kvæstelser pga. frit bevægelige dele under montagen!

Miljøbevidst arbejde

Ved bortskaffelsen af dør anlægget skal de forskellige materialer adskilles og tilføres genbrugssystemet.

Bortskaf ikke batterier og akku'er via husholdningsaffaldet.

Overhold de lovmæssige bestemmelser ved bortskaffelsen af dør anlæg, batterier/akku'er

3 Oversigt

3.1 Oversigter

Nummer	Type	Navn
70511-ep02	Montagediagram	Fritbærende bæreskinne med Slimdrive SL NT
70511-ep04	Montagediagram	SL NT / -FR med fritbærende bæreskinne vægmontage
70715-9-9854	Montagevejledning	ISO-fløje til Slimdrive SL NT
70715-9-9855	Montagevejledning	Sidedel til Slimdrive SL NT



Diagrammerne er underlagt ændringer.


► Brug kun den nyeste version.

3.2 Værktøj


Værktøj	Størrelse
Drejemonentnøgle	3–15 Nm
Unbraconøglesæt	til nøglestørrelse 6 mm
Gaffelnøgle	8 mm, 10 mm, 13 mm, 17 mm
Skruetrækkersæt	til 6 mm
Boremaskine	–
Stenbor	–
Metalbor	–

3.3 Profiltværsnit

Holder SL

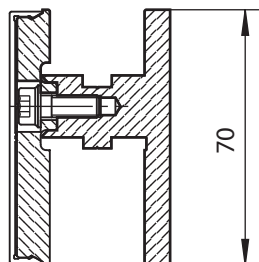




Holder EC/SL

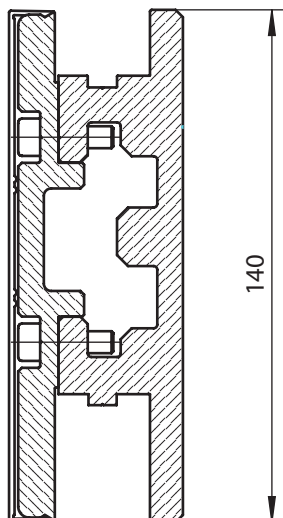





3.4 Opbygning

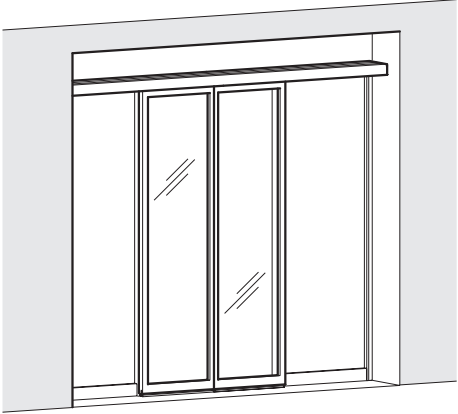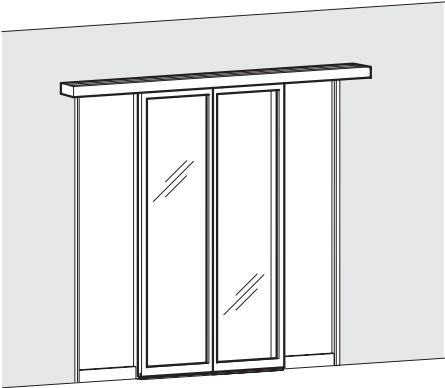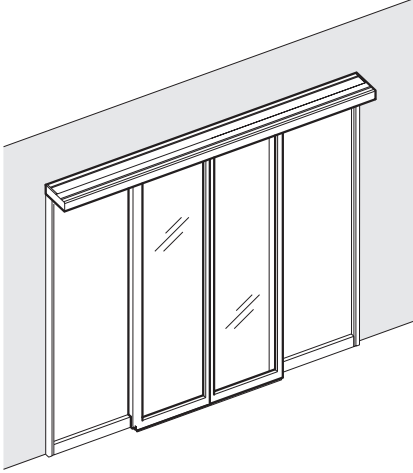

Der leveres kun komponenter til én af de beskrevne montagemåder.

Visning	Dørtype	Dørfløj	Holdertype	Fastgørelse
Fritbærende montage 	SL	1-flj. eller 2-flj.	SL EC/SL	Sideplade A Sideplade B
Fritbærende montage med længere drev 	SL	1-flj. eller 2-flj.	SL EC/SL	Sideplade C eller D
Vægmontage (med sidedele foran væggen) 	SL	1-flj. eller 2-flj.	SL	Direkte på overligger

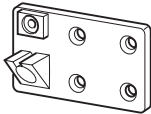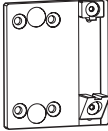3.5 Sideplader

Sideplade	Dørtype	Dørfløj	Skitse
A	SL NT	SL NT	
B	SL NT	EC/SL betegnelse: Stor sideplade	
C	SL NT	SL	
D	SL NT	EC/SL betegnelse: Lille sideplade	

4 Montage

4.1 Forberedelse på stedet

- ▶ For at sikre en korrekt montage, skal forberedelserne på bygningen kontrolleres:
 - Væggens og loftets bæreevne
 - Facadekonstruktionens hhv. underkonstruktionens type og bæreevne
 - Montagefladernes egnethed
 - Sammenlign oplyste mål og bestilte komponenter med de faktisk eksisterende mål på stedet og de lokale forhold

4.2 Forberedende montagearbejder



ADVARSEL

Fare for kvæstelser!

- ▶ Arbejdspladsen skal sikres mod uautoriseret adgang.
- ▶ Ved 1-fløjede døre skal man altid arbejde med mindst to mand.
- ▶ Ved 2-fløjede døre skal man altid arbejde med mindst tre mand.
- ▶ Anvend mindst to trappestiger eller trintaburetter.




I følgende kapitel er montagen af den fritbærende bæreskinne (SL og EC/SL holder) til Slimdrive SL NT (forneden liggende drev) beskrevet.

4.3 Forberedelse af den fritbærende bæreskinne

Holdertype SL til fritbærende montage

- ▶ Skru løbeskinneprofilen (1) på den fritbærende SL holder (2).

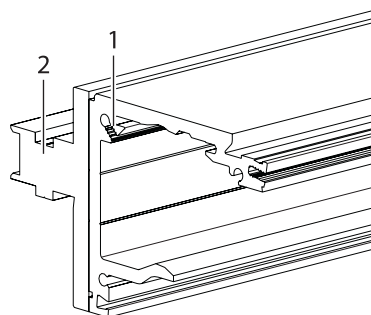

Holder til væg-/overliggermontage

- ▶ Montér SL holderen på væggen.

Holdertype EC/SL til fritbærende montage

- ▶ Overfør borerne til EC/SL holderen fra løbeskinneprofilen og bor. Position, diameter og dybde iht. tegning 70504-9-0956.
- ▶ Montér løbeskinneprofil på EC/SL holderen iht. montage diagram EP 70511-ep02.


Montér væg- og gulvskinner

- ▶ Bor 3 huller med ens afstand i hver vægskinne (1).
- ▶ Bor 2-3 huller med ens afstand i hver gulvskinne (2).
- ▶ Stil sidedelene op på deres senere position og sørg for, at de ikke kan vælte.
- ▶ Spænd rettesnoren til en nøjagtig positionering af sidedelene.
- ▶ Opmærk væg- og gulvskinnernes position på gulvet.
- ▶ Opmærk gennemgangsområdet på gulvet.
- ▶ Opstil sidedelene.

- ▶ Hold vægskinnerne (1) op på væggen og sæt dem på gulvet.
- ▶ Positionér vægskinnerne (1) lodret med et vaterpas.
- ▶ Skru vægskinnerne (1) fast på væggen med sekskantskruerne.

! Gulvskinnerne (2) skal gå ind i vægskinnerne (1) og støde på der.

- ▶ Positionér gulvskinnerne (2) på gulvet og skru dem fast.

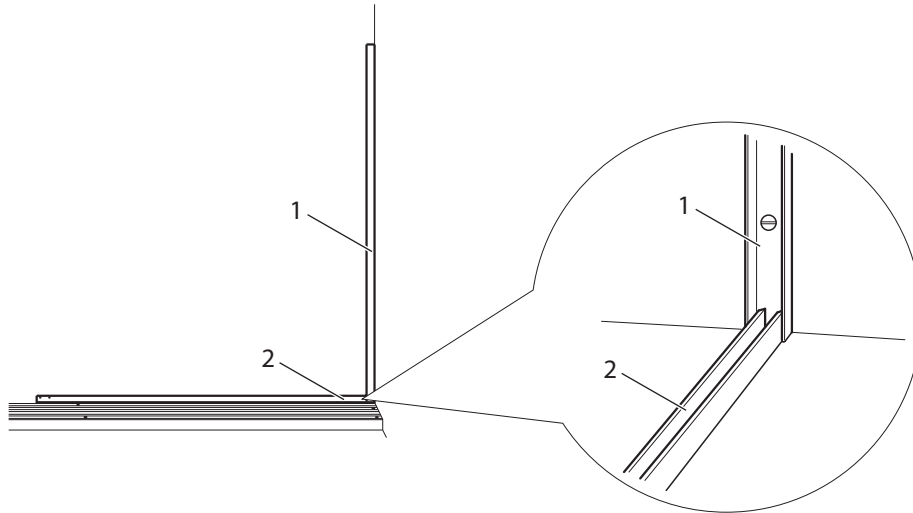

4.4 Fritbærende montage


! ▶ Vær ved brug af sideplader (små) opmærksom på, at afstanden mellem væggen og borehullet er tilstrækkeligt stort.

i Sidepladernes type afhænger af monteremåden (se kapitel 2.4).

Montér venstre og højre sideplade til SL holder

- ▶ Hold sidepladerne (2) flugtende ind til væggen ovenover vægskinnerne (5) og positionér dem vandret.
- ▶ Opmærk borehuller (4) gennem sidepladerne.
- ▶ Bor hullerne.
- ▶ Montér sidepladerne med undersænskruer (M8).
- ▶ Skru de nederste monteringsklodser (6) på sidepladerne.


Sideplade A

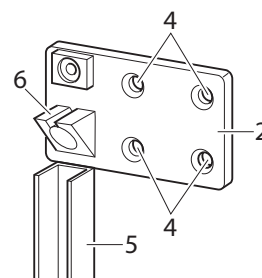

Montér venstre og højre sideplade til EC/SL holder

- ▶ Hold sidepladerne (2) flugtende ind til væggen ovenover vægskinnerne (5) og positionér dem vandret.
- ▶ Opmærk borehuller (4) gennem sidepladerne.
- ▶ Bor hullerne.
- ▶ Montér sidepladerne med undersænskruer (M8).
- ▶ Skru de nederste monteringsklodser (6) på sidepladerne.


Sideplade B

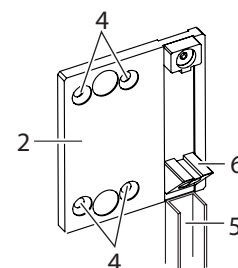

Montér venstre og højre sideplade (lille) til SL holder

- ▶ Hold sidepladerne (2) flugtende ind til væggen ovenover vægskinnerne (5) og positionér dem vandret.
- ▶ Opmærk borehuller (4) gennem sidepladerne.
- ▶ Bor hullerne.
- ▶ Montér sidepladerne med undersænskruer (M8).
- ▶ Skru de øverste monteringsklodser (1) af sidepladerne og opbevar dem til senere genmontering.


Sideplade C

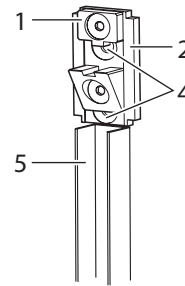

Montér venstre og højre sideplade (små) til EC/SL holder

- ▶ Positionér sidepladerne (2) flugtende med væg og overligger.
- ▶ Opmærk borehuller (4) gennem sidepladerne.
- ▶ Bor hullerne.
- ▶ Montér sidepladerne med undersænskruer (M8).
- ▶ Fjern de øverste monteringsklodser (1) fra sidepladerne.

Sideplade D

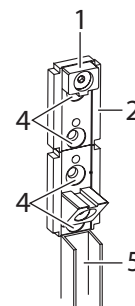

Montering af den fritbærende bæreskinne




ADVARSEL!

Fare for kvæstelser! Den fritbærende bæreskinne er meget tung og kan falde ned.

- ▶ Under montagen skal den fritbærende bæreskinne sikres af mindst to til tre personer mod at kunne falde ned.

- ▶ Læg den fritbærende bæreskinne (3) på sidepladens nederste monteringsklodser (4).
- ▶ Skru de øverste monteringsklodser (1) på sidepladerne (2) og fastgør således den fritbærende bæreskinne.

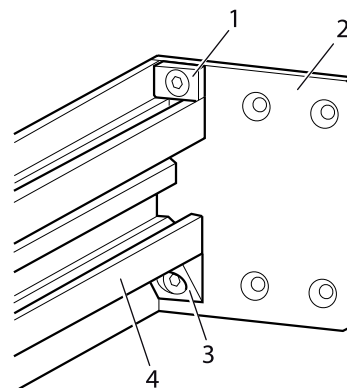

4.5 Vægmontage med sidedele foran væggen

Montering af den fritbærende bæreskinne

- ▶ Bor borehuller i en afstand på max. 400 mm i overliggeren iht. montage diagram 70511-ep04.



ADVARSEL!

Fare for kvæstelser! Den fritbærende bæreskinne er meget tung og kan falde ned.

- ▶ Under montagen skal den fritbærende bæreskinne sikres af mindst to til tre personer mod at kunne falde ned.

- ▶ Fastgør den fritbærende bæreskinne med undersænskruer (M8) på overliggeren.

4.6 Montage af sidedele



ADVARSEL!

Fare for kvæstelser! Sidedelene er meget tunge og kan vælte.

- ▶ Sørg for, at sidedelene ikke kan vælte under montagen.




FORSIGTIG

Fare for kvæstelser! Sidedelens glas kan splintre.

- ▶ Vær omhyggelig og forsigtig med sidedelene.

Isætning af rudegummilister

- ▶ Klip rudegummilisten (3) til på rudens længde.
- ▶ Klem rudegummilisten fast på glasrudens overkant.
- ▶ Skru indstillingsskruen (4) i.

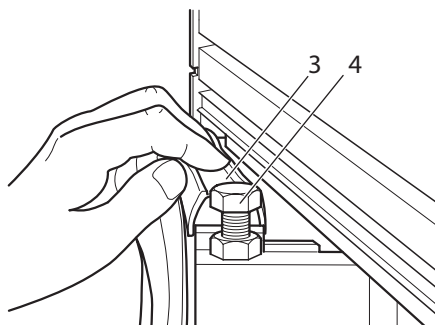


Montering af sidedel

Fritbærende montage:


- ▶ Stil den formonterede sidedel (1) fra ydersiden på gulvskinnen (2).

Vægmontage:

- ▶ Stil den formonterede sidedel (1) fra ydersiden på gulvskinnen (2).

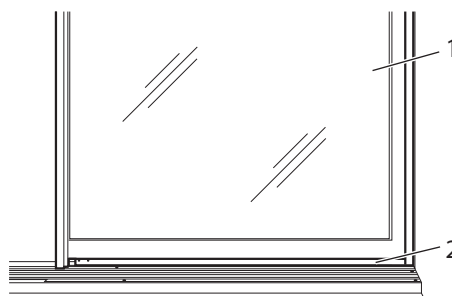


- ▶ Ret sidedelen (1) op/klap den ind, til den ligger til foroven på den fritbærende bæreskinne.

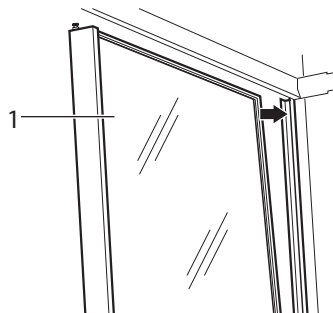


Fastgørelse af sidedel

- ▶ Klap sidedelen (1) helt ind og skub den ind i vægskinnen (5).

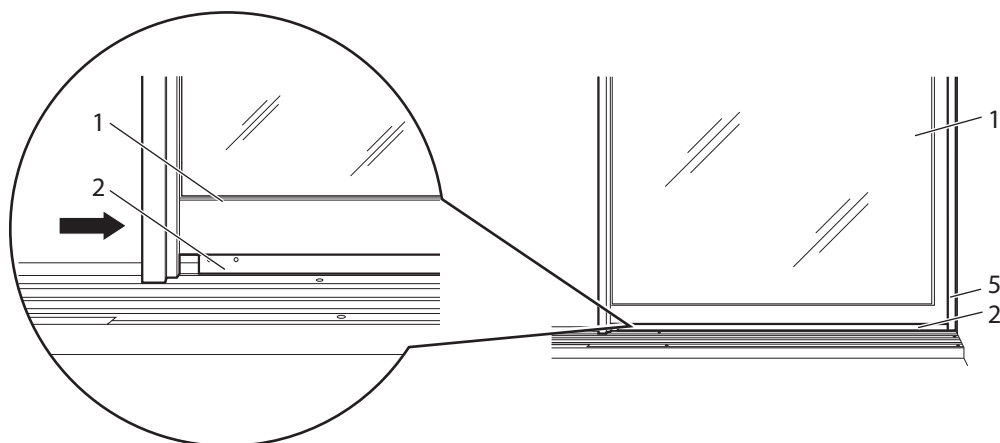


- ▶ Skru indstillingsskruen (4) foroven på sidedelen ud, til den ligger til på den fritbærende bæreskinne.

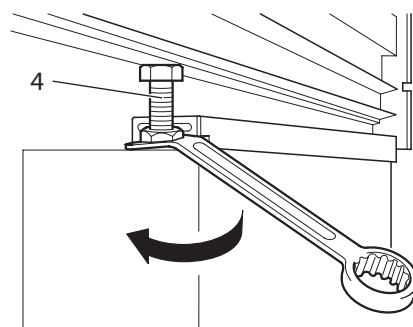


Anbringelse af afdækninger på SL holder


- ▶ Skru afdækningen (2) fast på den fritbærende bæreskinne (1) med unbracoskruerne (3).

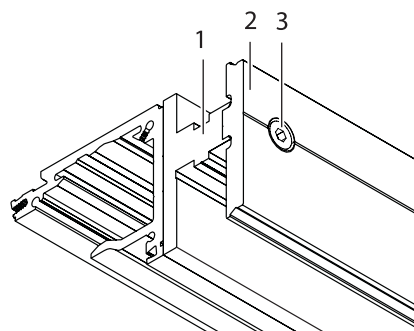

- ▶ Sæt dækpanelet (4) i dørens gennemgangsrumme nedefra ind i den fritbærende bæreskinne.

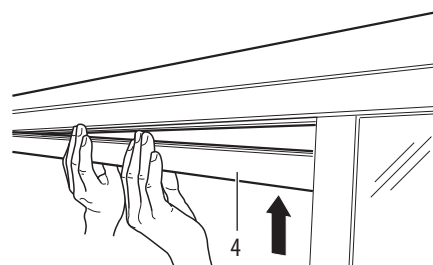


- ▶ Clips afdækningen (5) på den fritbærende bæreskinne.

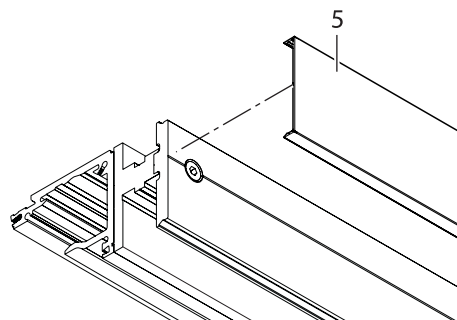


Anbringelse af afdækninger på EC/SL holder


- ▶ Skru afdækningen (1) fast på den fritbærende bæreskinne (3) med unbracoskruerne (2).

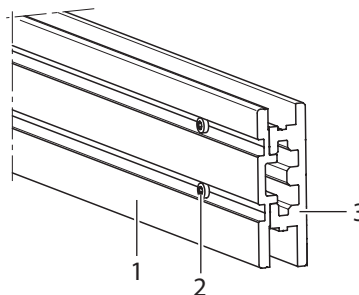

- ▶ Stik afdækningen (4) i dørens gennemgangsomsråde nedefra ind i den fritbærende bæreskinne.

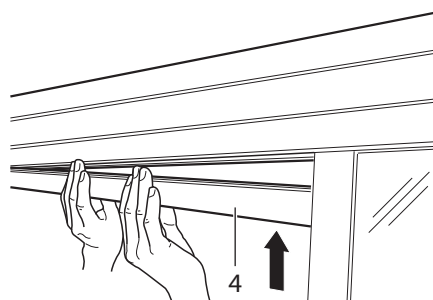


- ▶ Clips afdækningen (5) fast på den fritbærende bæreskinne.

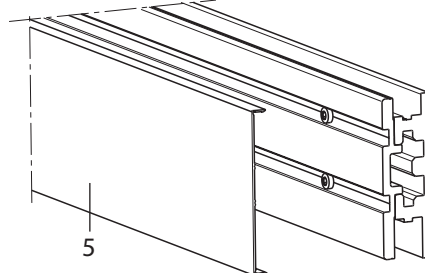

Sikring af sidedel

- ▶ Isæt og spænd linsehovedskruen BZ 4,8 x 16 forned på sidedelen (6). Med denne skrue sikres sidedelen mod at kunne forskyde sig.

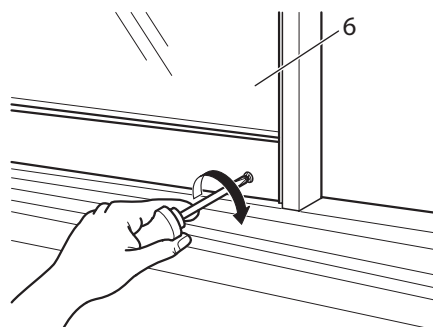

Indstilling af gulvluft og skyggefuge

- ▶ Tilpas indstillingerne af ophængningsskruerne på dørføjene til hinanden (se montagevejledningen til drevet).

Montering af ovenlys



- ▶ Vær ved montagen af overlyset opmærksom på montagevejledningen fra producenten.

5 Demontage

**ADVARSEL!**

Fare for kvæstelser! Afdækningen holdes af en trindelt holdeanordning.

- ▶ Tag kun afdækningen af med to mand og sænk den forsigtigt ned i holderebet.
-

**FORSIGTIG**

Fare for kvæstelser! Sidedelens glas kan splintre.

- ▶ Vær omhyggelig og forsigtig med sidedelene.
-

**ADVARSEL!**

Fare for kvæstelser! Sidedelene er meget tunge og kan vælte.

- ▶ Sørg for, at sidedelene ikke kan vælte under montagen.
-

**ADVARSEL!**

Fare for kvæstelser! Den fritbærende bæreskinne er meget tung og kan falde ned.

- ▶ Under montagen skal den fritbærende bæreskinne sikres af mindst to til tre personer mod at kunne falde ned.
-

- ▶ For at demontere anlægget går man frem i modsat rækkefølge af montagen.

Germany

GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
Planken 1
97944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49 (0) 7930-9294-0
Fax +49 (0) 7930-9294-10
E-Mail: sk.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord-Ost
Bühningstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0
Fax +49 (0) 30-47 89 90-17
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 (0) 201-83082-0
Fax +49 (0) 201-83082-20
E-Mail: essen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte
Adenauerallee 2
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0) 6171-63610-0
Fax +49 (0) 6171-63610-1
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Breitwiesenstraße 8
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-203-594
Fax +49 (0) 7152-203-438
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel.: +49 (0) 89-120 07 42-50
Fax.: +49 (0) 7152-203-77050

GEZE Service GmbH NL Süd-West
Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-9233-34

GEZE Service GmbH NL Nord-Ost
Bühningstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-470217-32

GEZE Service GmbH NL West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 (0) 201-8 30 82 16

GEZE Service GmbH NL Mitte
Feldbergstraße 59
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0) 6171-63 327-0

GEZE Service GmbH NL Süd
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 (0) 89-120 07 42-0

Austria

GEZE Austria GmbH
Wiener Bundesstrasse 85
A-5300 Hallwang
Tel. +43/6225/87180
Fax +43/6225/87180-299
E-Mail: austria.at@geze.com

Baltic States

GEZE GmbH Baltic States office
Dzelzavas iela 120 S
1021 Riga
Tel. +371 (0) 67 89 60 35
Fax +371 (0) 67 89 60 36
E-Mail: office-latvia@geze.com

Benelux

GEZE Benelux B.V.
Steenoven 36
5626 DK Eindhoven
Tel. +31-(0)40-26 290-80
Fax +31-(0)40-26 290-85
E-Mail: benelux.nl@geze.com

Bulgaria

GEZE Bulgaria - Trade
Representative Office
61 Pirinski Prohod, entrance „B“,
4th floor, office 5,
1680 Sofia
Tel. +359 (0) 24 70 43 73
Fax +359 (0) 24 70 62 62
E-Mail: office-bulgaria@geze.com

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86(0)22-26973995-0
Fax +86(0)22-26972702
E-Mail: Sales-info@geze.com.cn

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Unit 25N, Cross Region Plaza
No. 899, Ling Ling Road,
XuHui District
200030 Shanghai, P.R. China
Tel. +86 (0)21-523 40 960
Fax +86 (0)21-644 72 007
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17C3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou, P.R. China
Tel. +86(0)20-38731842
Fax +86(0)20-38731834
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
Room 1001, Tower D
Sanlitun SOHO
No. 8, Gongti North Road,
Chaoyang District,
100027 Beijing, P.R.China
Tel. +86-(0)10-5935 9300
Fax +86-(0)10-5935 9322
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

France

GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l'Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33-(0)1-606260-70
Fax +33-(0)1-606260-71
E-Mail: france.fr@geze.com

Hungary

GEZE Hungary Kft.
Bartók Béla út 105-113.
Budapest
H-1115
Tel. +36 (1) 481 4670
Fax +36 (1) 481 4671
E-Mail: office-hungary@geze.com

Iberia

GEZE Iberia S.R.L.
Pol. Ind. El Pla
C/Comerc, 2-22, Nave 12
08980 Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona)
Tel. +34 9-02 19 40 36
Fax +34 9-02 19 40 35
E-Mail: info@geze.es

India

GEZE India Private Ltd.
MF2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
Chennai - 600 097
Tamilnadu
Tel. +91 (0) 44 30 61 69 00
Fax +91 (0) 44 30 61 69 01
E-Mail: office-india@geze.com

Italy

GEZE Italia S.r.l
Via Giotto, 4
20040 Cambiagio (MI)
Tel. +39(0)29 50 695-11
Fax +39(0)29 50 695-33
E-Mail: italia.it@geze.com

Italy

GEZE Engineering Roma S.r.l
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Tel. +39(0)6-72 65 311
Fax +39(0)6-72 65 3136
E-Mail: roma@geze.biz

Poland

GEZE Polska Sp.z o.o.
ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
Tel. +48 (0)22 440 4 440
Fax +48 (0)22 440 4 400
E-Mail: geze.pl@geze.com

Romania

GEZE Romania S.R.L.
IRIDE Business Park
Str. Dimitrie Pompei nr. 9-9a
Building 10, level 2, sector 2
020335 Bucharest
Tel. +40 (0) 21 25 07 750
Fax +40 (0) 21 25 07 750
E-Mail: office-romania@geze.com

Russian

OOO GEZE RUS
Gamsonovskiy Per. 2
115191 Moskau
Tel. +7 (0) 495 933 06 59
Fax +7 (0) 495 933 06 74
E-Mail: office-russia@geze.com

Scandinavia – Sweden

GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby, Sweden
Tel. +46(0)8-7323-400
Fax +46(0)8-7323-499
E-Mail: sverige.se@geze.com

Scandinavia – Norway

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Industriveien 34 B
2073 Dal
Tel. +47(0)639-57200
Fax +47(0)639-57173
E-Mail: norge.se@geze.com

Scandinavia – Finland

Branch office of GEZE Scandinavia AB
Herralantie 824
Postbox 20
15871 Hollola
Tel. +358(0)10-40 05 100
Fax +358(0)10-40 05 120
E-Mail: finland.se@geze.com

Scandinavia – Denmark

GEZE Denmark
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Märkærvej 13 J-K
2630 Taastrup
Tel. +45(0)46-32 33 24
Fax +45(0)46-32 33 26
E-Mail: danmark.se@geze.com

Singapore

GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
21 Bukit Batok Crescent
#23-75, Wcega Tower,
Singapore 658065
Tel. +65-6846 1338
Fax +65-6846 9353
E-Mail: gezesea@geze.com.sg

South Africa

GEZE Distributors (Pty) Ltd.
118 Richards Drive, Halfway House,
Ext 111, P.O. Box 7934, Midrand 1685,
South Africa
Tel. +27(0)113 158 286
Fax +27(0)113 158 261
E-Mail: info@gezesa.co.za

Switzerland

GEZE Schweiz AG
Bodenackerstrasse 79
4657 Dulliken
Tel. +41-(0)62-285 54 00
Fax +41-(0)62-285 54 01
E-Mail: schweiz.ch@geze.com

Turkey

GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ataşehir Bulvarı, Ata 2/3
Plaza Kat: 9 D: 84 Ataşehir
Ataşehir / İstanbul
Tel. + 90 (0) 21 64 55 43 15
Fax + 90 (0) 21 64 55 82 15
E-Mail: office-turkey@geze.com

Ukraine

GEZE Ukraine TOV
ul. Viskoznaya, 17,
Building 93-B, Office 12
02094 Kiev
Tel./Fax +38 (0) 44 501 22 25
E-Mail: office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC

GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Tel. +971(0)4-88 33 112
Fax +971(0)4-88 33 240
E-Mail: geze@emirates.net.ae

United Kingdom

GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44(0)1543 44 30 00
Fax +44(0)1543 44 30 01
E-Mail: info.uk@geze.com

GEZE GmbH

P.O.Box 1363
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany

Tel.: 0049 7152 203-0
Fax: 0049 7152 203-310
www.geze.com

146584-01



GEZE